

## VAG-CAN PRO Обновление блока ESP Tiguan GP


Существует TPI2035996-1 для обновления блока ESP Tiguan GP с 2012 по 2014 годов выпуска.

Проблема заключается в изменении ожидаемой реакции автомобиля при торможении на неровной дороге.

Подключаем VAG CAN PRO, не забываем зарядное устройство подключенное к автомобилю.

Выбираем блок ESP (03)

Проверяем версию software для блока 5N0614109, если блок имеет буквы:  
если **AB, AG, AM, AK, BC** после обновления **VJ**  
если **AC, AH, AP, AR, AL, BD** после обновления **BK**

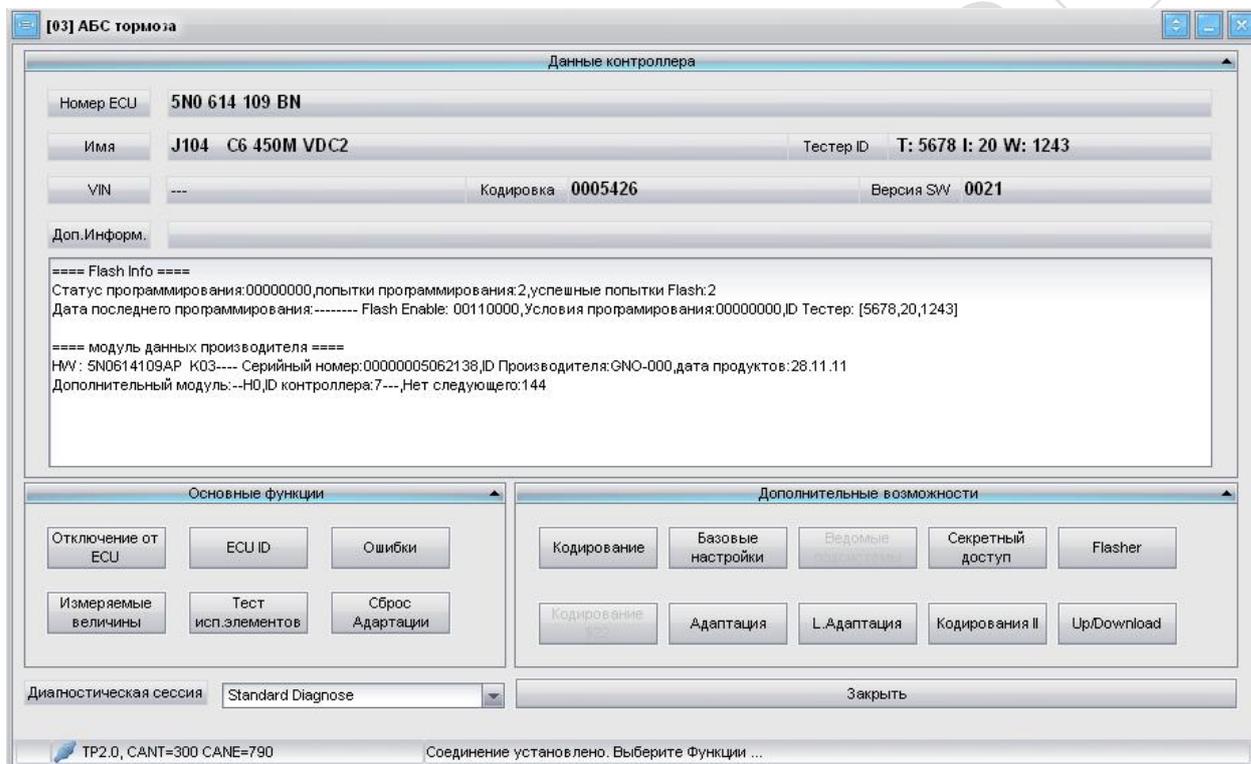

Делаем обновление

Выбираем функцию **Flasher**


Выбираем файл: 5N0614109\_\_0014.sgo в соответствии с TPI

Обновленная версия 5N0614109\_\_0021.sgo

**Внимание!!!**


**Следует понимать, что не все блоки ESP поддерживают прошивку 0021.**

# VAG-CAN PRO

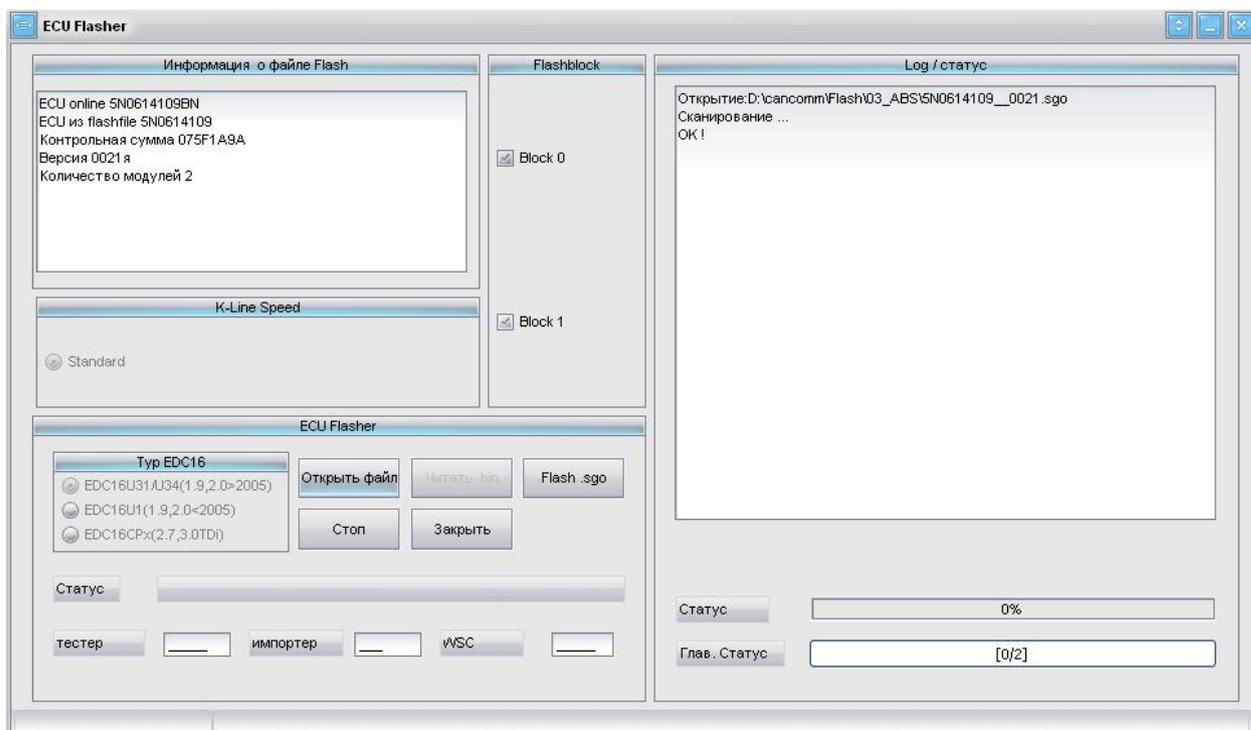


После записи файла  
Выключаем зажигания => включаем зажигания

**Адаптация датчиков:**  
Датчики поперечного и продольного ускорения

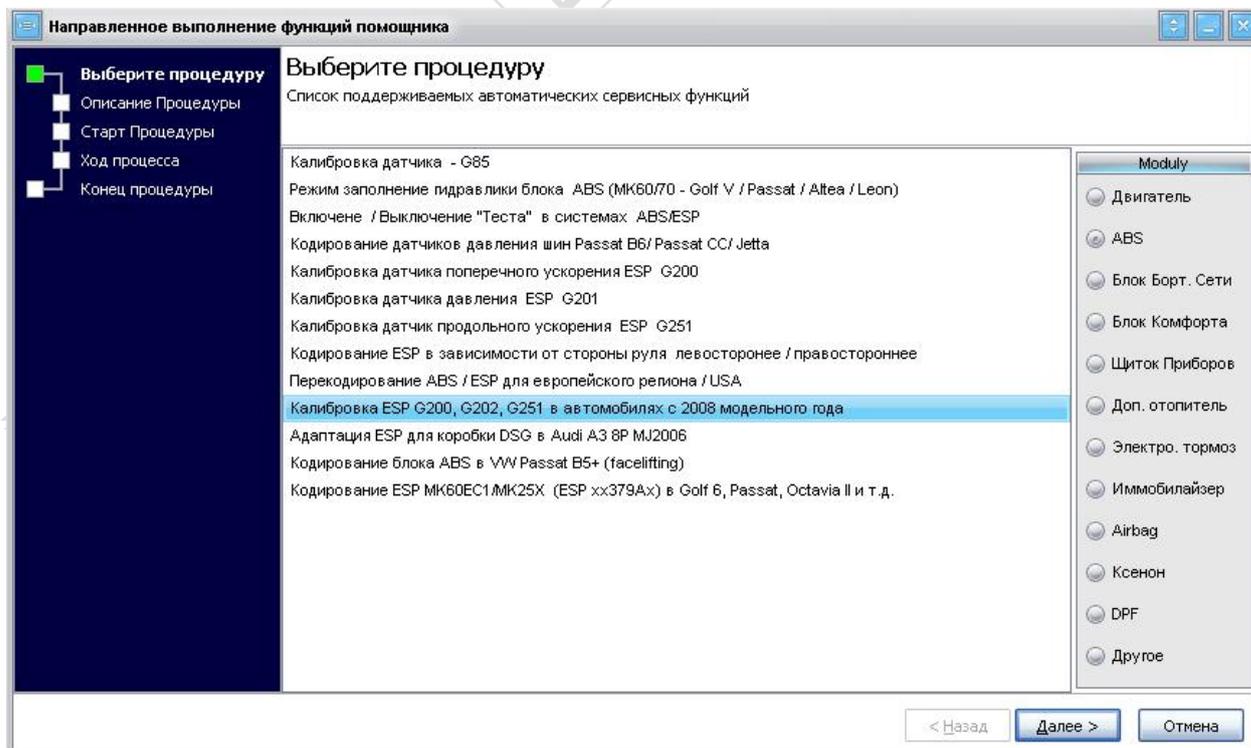


Выключаем зажигания, => заводим двигатель  
Калибровка датчика G85

# VAG-CAN PRO

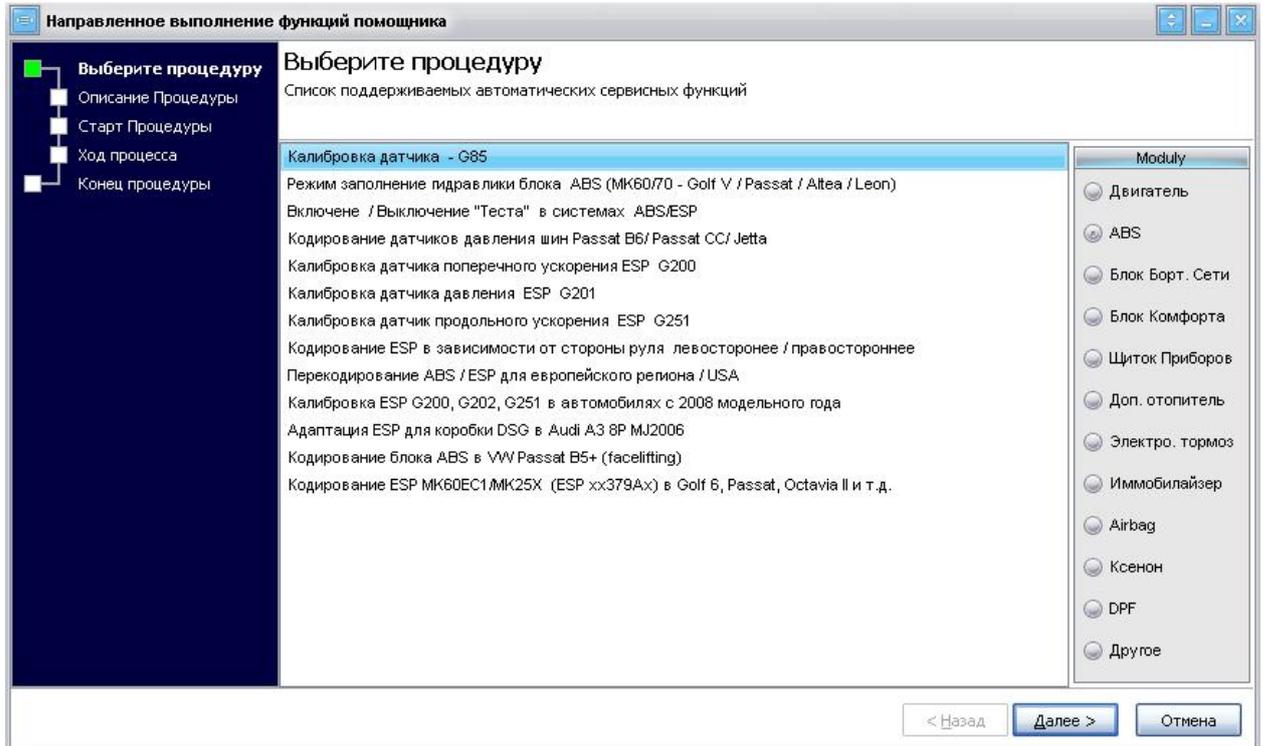

Выключаем зажигания => включаем зажигания

Адаптация датчика G201

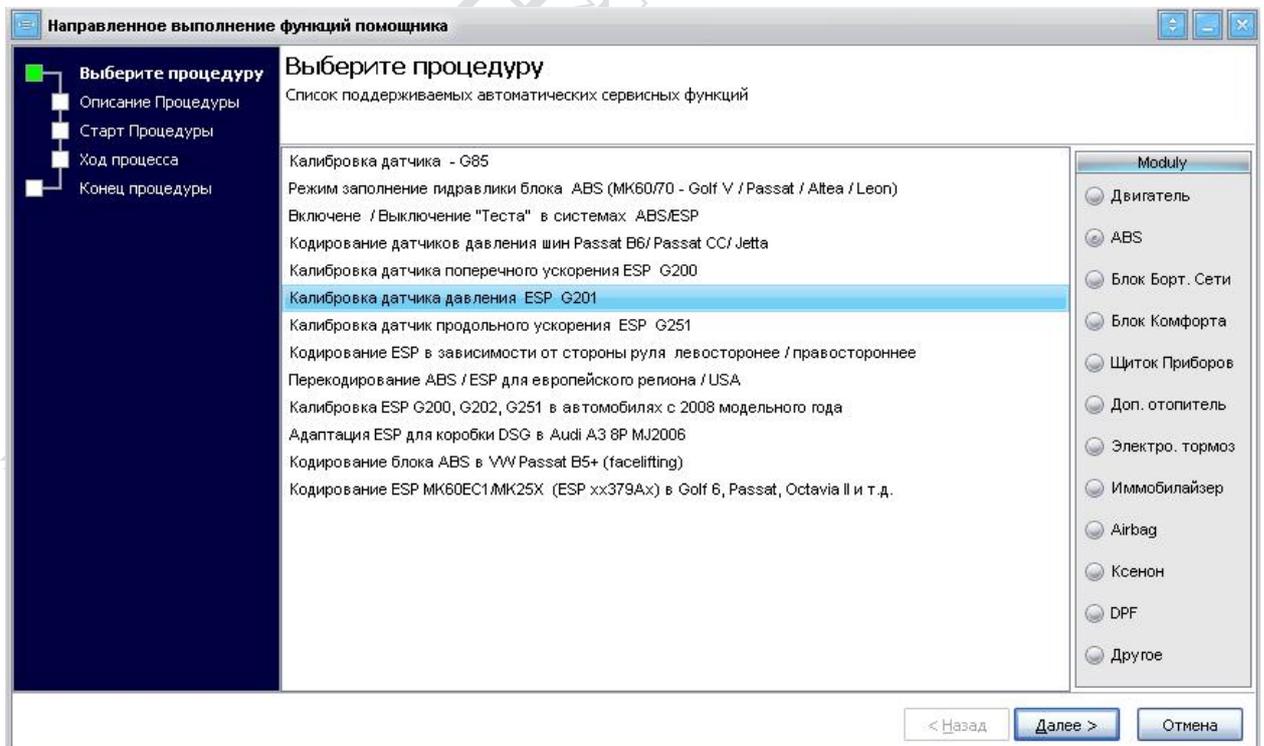

Выключаем зажигания, => вкл. Зажигание  
Стираем все ошибки

## VAG-CAN PRO

---

Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 118А

Телефон: +7981 728 9637

[info@vagcanpro.ru](mailto:info@vagcanpro.ru)

[www.vag-ecu.ru](http://www.vag-ecu.ru)

[www.vagcanpro.ru](http://www.vagcanpro.ru)

VAG-ECU.RU